

Para detener la sierra cuando el corte se completa, suelte el interruptor del on/off. Permita la hoja para detener completamente antes de quitar la sierra del pieza.


Chatarra o vibración pueden indicar que usted necesita una hoja más fina. Si la hoja acarrea o liga, puede indicar que usted necesita una hoja más tosca. Reemplace las hojas cuando ellos se ponen embotados. Las hojas embotadas producirán los resultados pobres y pueden acortar la sierra. Usando el rastro del Láser. El rastro del Láser le muestra claramente un corte línea extendido, incluso encima de las tuiles en el trabajo. Encienda con el láser cambie el derecho antes de cortar. Apague el láser inmediatamente después del uso conservar energía y vida del láser.

Las baterías viejas reemplazando: La tapa de Almacenamiento del compartimiento de la batería, y quite las baterías viejas. Reemplace con un nuevo juego de dos Baterías de AAA.

La luz del Láser puede causar el daño del ojo severo. Nunca apunte la viga del láser a otras personas o animales, o directamente o a través de las superficies reflectivas.

Cambiando la hoja: Su sierra ya debe venir propiamente con una hoja instalada. Cambiar a una hoja diferente o reemplazar una hoja embotada, desenchufe la sierra de la fuente de poder. Apriete la cerradura del huso para detener rotación de la hoja. Suelte tornillo de hoja-tancrea que usa el tirón adjunto, y quite tornillo, plato exterior, y la hoja vieja. Reemplace con la nueva hoja. Siempre sigue las direcciones rotatorias al instalar las nuevas hojas. Reemplace plato exterior y tornillo y apriete el tornillo firmemente.

!!! Siempre desenchufa la herramienta del suministro de poder mientras cambiando la hoja para evitar accidental salidas y la posible lesión personal seria.

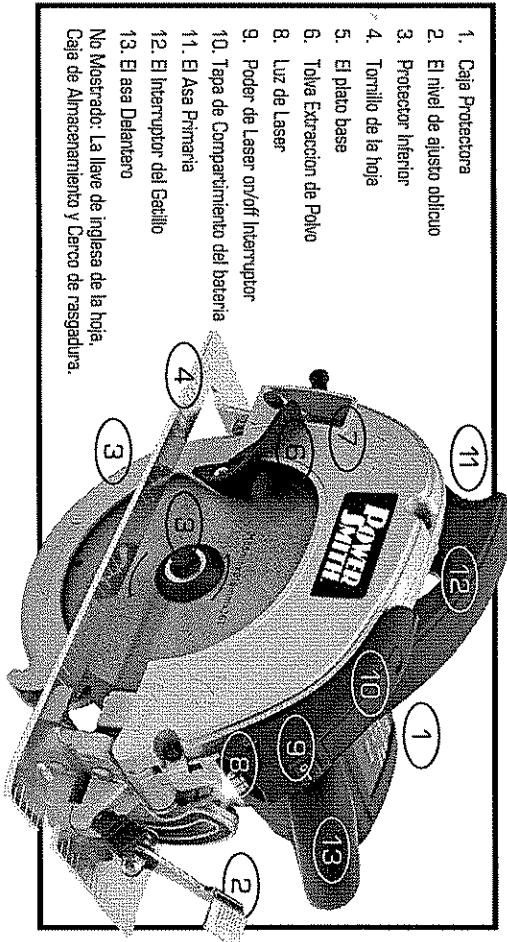

LASER-GUIDED 13AMP CIRCULAR SAW KIT OWNER'S MANUAL

SPECIFICATIONS:

Model Number: PS1106LK
Input: 120V AC, 13.0 Amp

No-Load RPM: 4800

Bevel Cut: 0-45°

Depth of Cut at 90°: 2 9/16"

Depth of Cut at 45°: 1 5/8"

Arbor Size: 5/8"

Blade Size: 7 1/4"

Net Weight: 11.6 Lbs.

Garantía del producto:

Este producto se garantiza gratuitamente de los defectos en el material y fabricado por 2 años después de la fecha de compra. Esto limitó que la garantía no cubre el desgaste normal ni dano de abandono o accidente. El comprador original se cubre por esta garantía y no es ningún transferible. Por favor devuelva la herramienta para garantizar situación de compra junto con su recibo, y usted recibirá un nueva herramienta o un reemplazo.

La Línea de Ayuda pasaje libre:

Para las preguntas sobre esto o cualquier otro Producto de PowerSmith, por favor llame 201-227-0800 o Paseo Libre: 888-352-8665.

© 2004 Richpower Industries, Inc. All rights reserved.
Richpower Industries, Inc.
333 Sylvan Ave., Suite 206 / Englewood Cliffs, NJ 07632

Kit Includes: Circular Saw, Wrench, 36 Tooth Carbide Blade, Rip Fence, and Carrying Case.


Warning: To reduce the risk of injury, user must read and understand owner's manual before operating this tool.

Save this Manual for future reference.

POWER SMITH

Item
399981

399981

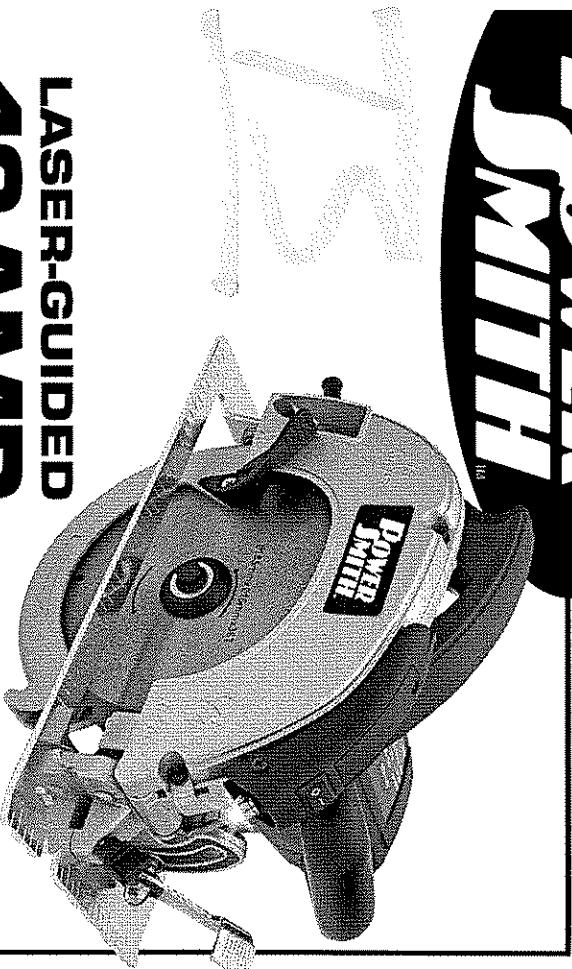

Español 4

Impreso en China, en el papel reciclado
PS1106LK-090504

English 1

Rules for Safe Operation:

1. Read and understand this owner's manual before operating this circular saw.
2. Use normal precautions to avoid electrical shock. Do not use in damp or wet conditions. Hold the saw by its insulated handles while cutting into a wall that may contain hidden wires or pipes. Be aware that striking "live" wiring will cause the saw's blade and other metal parts to become "live" and shock the operator.
3. Remove all nails from lumber before cutting.
4. Do not use in an area where sparks could ignite flammable gases or liquids.
5. Do not carry tool by cord. Keep cord away from blade. Inspect cord for damage periodically and replace immediately if damaged.
6. Replace any non-working switches, guards or other parts, which may cause the tool to operate incorrectly. Use only identical replacement parts.
7. Stay alert. Do not use tool under the influence of drugs or alcohol.
8. Do not wear jewelry or loose clothing when operating this saw. Wear hair covering to contain long hair.
9. Keep work area clean and well lit.
10. Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation.
11. Clamp workpiece securely. Keep your balance and don't overreach.
12. Disconnect tool when servicing or changing blades or accessories, or any time the tool is not in use.
13. Avoid accidental starting: Keep finger off trigger when carrying tool. Make sure tool is switched off before plugging in.
14. Hold the Saw with both hands and keep hands away from cutting area while blade is running. Always switch tool off and wait for the blade to come to a complete stop before attempting to remove debris from the cutting area. Never reach under the workpiece while cutting.
15. Laser light can cause severe eye damage. Never look directly into the laser beam. Do not point the laser beam at other people or animals, either directly or through reflective surfaces.



WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints.
 - crystalline silica from bricks and cement and other masonry products.
 - arsenic and chromium from chemically treated lumber.
- Your risk from exposure to these chemicals varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Las Reglas de Seguridad adicionales

Peligro: Guarde manos y cuerpo fuera de y al lado de la hoja. Aise con la hoja producirá la lesión seria.

Asegúrese que ese más bajo guarda mueve libremente y cierra al instante. Nunca aletea o ata al guardia al aire libre la posición. Si guardia alguna vez se daña, no opere que vio hasta que se repare.

Para evitar la lesión de la comisión, posicionela a la izquierda o derecho de la hoja de la sierra, pero no en la linea con la hoja de la sierra mientras corriendo. Nunca puso la herramienta abajo hasta que el motor esté apagado cerrado y la hoja viene a una parada completa.

Ajustes

!!! Siempre desenchufa la herramienta del suministro de poder mientras haciendo cualquier ajuste para evitar accidental salida-a y la posible lesión personal seria.

La profundidad de Ajuste Contrato. Para ajustar la profundidad de corte, suelte la palanca de profundidad (localizó atrás a de sierra) tirando más de. Ponga su profundidad de corte (la Nota: la profundidad ideal de corte no debe exceder – debajo del ser material cortado) levantando o bajando el asa trasera de la sierra, entonces apriete la palanca de profundidad firmemente.

El Ajuste oblicuo: Para ajustar el ángulo oblicuo de su corte, suelte la palanca oblicua (localizó al frente de sierra) tirando más de. Ponga su ángulo oblicuo alzando el lado de albergue de motor de la sierra hasta que la escena del ángulo deseada se alcance en la balanza oblicua. Entonces apriete la palanca oblicua firmemente.

!!! El fracaso para apretar ángulo oblicuo o palancas de profundidad firmemente antes de que el funcionamiento pueda producir la lesión seria.

La corte de la rasgadura: La corte de la Rasgadura está usando la sierra para cortar "con el grano" de la madera. Usando un borde recto o el cerco de la rasgadura opativo al hacer los cortes de la rasgadura mucho tiempo, ayudará producir cortes más rectos y los resultados buenos. Para instalar el cerco de la rasgadura, suelte los rasgadura cerco ajuste tornillos al frente de la sierra. El cerco de rasgadura de dispositivo hacia la sierra, ajuste para la anchura de corte de la rasgadura, y apriétense el cerco de la rasgadura atomilla firmemente. Al usar un borde recto, sujetelo al trozo o fuera del lado del corte del workpiece con atletas que no interfieren con el movimiento de la sierra. Guíe el borde correcto exterior de la base de la sierra contra el borde recto producir los cortes de la rasgadura rectos.

!!! El fracaso para apretar los tornillos de cerco de rasgadura firmemente antes de que el funcionamiento pueda producir la lesión seria.

Funcionamiento

!!! Siempre Cheque que el suministro de poder corresponde al voltaje en el plato de las valvulaciones.

!!! Lleve las gafas de seguridad. Lleve una máscara del polvo si el funcionamiento es polvoriento. Protección de oído de uso durante los períodos largos de funcionamiento el Apoyo pieza de la Alerta firmemente. Guarde su equilibrio y no rebase.

La Corte general: Para encender la herramienta, deprimir el interruptor del on/off. Antes de hacer el contacto con el material para ser cortado, permita la hoja para surgir para atañer la velocidad, entonces guíe la herramienta uniformemente y cuidadosamente en el material. No fuerce la sierra en la pieza. Permita la herramienta y la hoja haga el trabajo. Forzando la herramienta producirán los resultados pobres, llevarán la hoja fuera, y pueden causar la sierra a la comisión.

Las reglas para el Funcionamiento Seguro

1. Lea y entienda el manual de instrucciones antes de operar esta sierra circular.
2. Use las precauciones normales para evitar el susto eléctrico. No use en humedad o las condiciones mojadas. Sostenga la sierra por sus asas aisladas mientras cortando en una pared que puede contener alambres ocultos o cañerías. Sea consciente que golpeando la instalación eléctrica "viva" causarán la hoja de la sierra y otro metal parte ponerse "vivo" y asustar al operador.
3. Quite todas las uñas de madera antes de cortar.
4. No use en una área donde las chispas podrían encender gases inflamables o líquidos.
5. No lleve la herramienta por el cordón. Guarde el cordón fuera de la hoja. Inspeccione el cordón periódicamente para el daño y reemplace inmediatamente si dañó.
6. Reemplace cualquier interruptor del non-funcionamiento, guardias u otras partes que pueden causar la herramienta para operar incorrectamente. Use sólo partes del reemplazo idénticas.
7. Quédate la alarma. No use la herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol.
8. No lleve joyería o la ropa suelta cuando operando esto vieron. Lleve pelo que cubre para contener el pelo largo.
9. Guarde el área de trabajo limpia y bien encendido.
10. Lleve las gafas de seguridad. Lleve una máscara del polvo si el funcionamiento es polvoriento. Protección de oído de uso durante los períodos largos de funcionamiento.
11. Sujete el pieza firmemente. Guarde su equilibrio y no rebese.
12. Desconecte la herramienta al reparar u hojas cambiantes o accesorios, o cuando quiera la herramienta no está en el uso.
13. Evite el arranque accidental: Guarde digital fuera del gatillo al llevar la herramienta. Haga que la herramienta segura se apaga antes de tapar en.
14. Este de acuerdo la Sierra con las manos y guarde las manos fuera del área cortante mientras la hoja está corriendo. Siempre la herramienta del interruptor fuera de y espere por la hoja para venir a una parada completa antes de intentar quitar las ruinas del área cortante. Nunca alcanza bajo del pieza mientras cortando.
15. La luz del láser puede causar el daño del ojo severo: Nunca parezca directamente en la viga del láser. No apunte la viga del láser a otras personas o animales, o directamente o a través de las superficies reflexivas.



AVERTISSEMENT: Algun polvo creado el poder cancerígeno, mientras serrando, moliendo, taladrando, y

otras actividades de la construcción contienen químicos conocidos al Estado de California para causar el cáncer y el nacimiento deserto u otro daño reproductor. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- Nieve de las pinturas ligeras-base.

- la silice cristalina de los ladrillos y cemento y otros productos de la albañilería.

- el arsénico y cromo de la madera químicamente tratada.

Su riesgo de la exposición a estos químicos varía, mientras dependiendo de qué a menudo usted hacen este tipo de trabajo. Para reducir su exposición, trabaje en una área bien-ventilada y con el equipo de seguridad aceptado, como máscaras del polvo que se diseñan para filtrarse fuera las partículas microscópicas especialmente.

Additional Safety Rules

DANGER: Keep hands and body away from and to the side of the blade. Contact with the blade will result in serious injury.

Depth of Cut Adjustment: To adjust the depth of cut, loosen the depth lever (located at back of saw) by pulling it upwards. Set your depth of cut [Note: ideal depth of cut should not exceed 1/4" below the material being cut] by raising or lowering the rear handle of the saw, then tighten depth lever securely.

Bevel Adjustment: To adjust the bevel angle of your cut, loosen the bevel lever (located at front of saw) by pulling it upwards. Set your bevel angle by lifting the motor housing side of the saw until the desired angle setting is reached on the bevel scale. Then tighten bevel lever securely.

ALWAYS secure the workpiece before all cutting operations.

Rip cutting: Rip cutting is using the saw to cut "with the wood's grain". Using a straight edge or the optional rip fence when making long rip cuts, will help produce straighter cuts and better results. To install the rip fence, loosen the rip fence adjustment screws at the front of the saw. Slide rip fence onto saw, adjust for width of rip cut, and tighten rip fence screws securely. When using a straight edge, clamp it to the scrap or off cut side of the workpiece with clamps that don't interfere with the saw's movement. Guide the outer right edge of the saw's base against the straight edge to produce straight rip cuts.

Failure to securely tighten bevel or depth levers before operation can result in serious injury.

Operation

ALWAYS check that the power supply corresponds to the voltage on the ratings plate.

Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation.

Support and Clamp workpiece securely. Keep your balance and don't overreach.

General Cutting: To turn the tool on, depress the on/off switch. Before making contact with the material to be cut, allow the blade to come up to full speed, then guide the tool evenly and carefully into the material. Do not force the saw into the workpiece. Let the tool and the blade do the work. Forcing the tool will produce poor results, will wear the blade out, and may cause the saw to kickback.

To stop the saw when the cut is completed, release the on/off switch. Allow the blade to completely stop before removing the saw from the workpiece.

Chattering or vibration may indicate you need a finer blade. If the blade overheats or binds, it may indicate you need a coarser blade. Replace blades when they become dull. Dull blades will produce poor results and may overheat the saw.


Using the Laser feature: The Laser feature clearly shows you an extended cutline, even over debris on the workpiece. Turn it on with the laser light on/off switch right before cutting. Turn it off immediately after use to conserve energy and laser life.

Replacing old batteries: Lift cover from battery compartment, and remove old batteries. Replace with a new set of two AAA Batteries.

Laser light can cause severe eye damage! Never look directly into the laser beam. Do not point the laser beam at other people or animals, either directly or through reflective surfaces.

Changing the blade: Your saw should come with a blade already properly installed. To change to a different blade or replace a dull blade, unplug the saw from the power source. Press the spindle lock to stop rotation of the blade. Loosen blade-holding screw using the enclosed wrench, and remove screw, outer plate, and old blade. Replace with new blade. Always follow rotational directions when installing new blades. Replace outer plate and screw and tighten screw securely.

ALWAYS unplug tool from the power supply while changing the blade to avoid accidental start-up and possible serious personal injury.

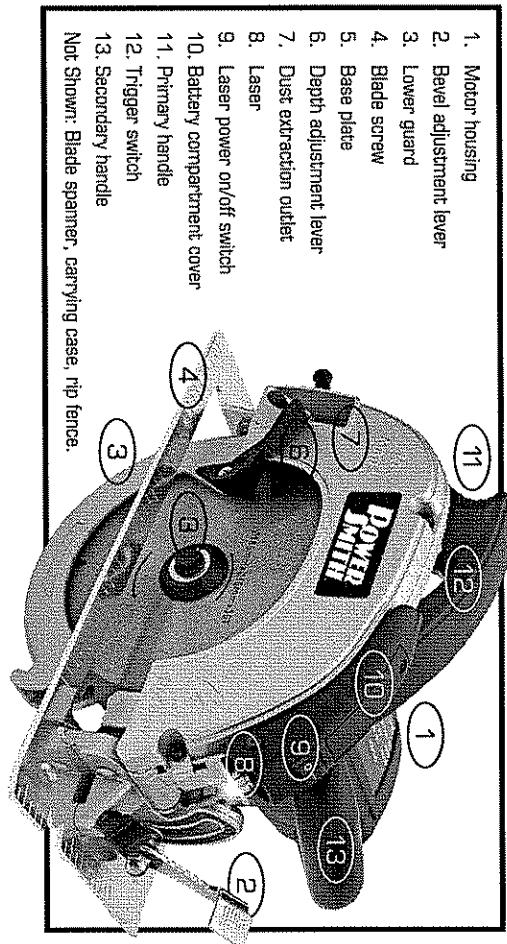

Especificaciones:

LASER-GUIDADO 13 AMP JUEGO DE SIERRA CIRCULAR MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo: PS1108LK
Inversión: 120V CA, 13.0 Amperio

De ningun-carga: 4800 RPM
El Corte oblicuo: 0-45 grados

La profundidad de Corte a las 90°: 2 9/16"
La profundidad de Corte a las 45°: 1 5/8"

Tamaño del árbol: 7/8"
El Peso neto: 11.6 Lbs.

Two-Year Warranty:

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 2 years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear nor damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Please return the tool to store location of purchase along with your receipt, and you will receive a new tool or a refund.

TollFree Help Line:
For questions about this or any other PowerSmith Product,
please call 1-201-227-0800 or Toll-Free: 1-888-532-9665.

© 2004 Richpower Industries, Inc. All rights reserved.
Richpower Industries, Inc.
333 Sylvan Ave. / Suite 206 / Englewood Cliffs, NJ 07632

El Juego Incluye: La Sierra circular, Tire de, 36 Hoja de Carburo de Diente, el Círculo de la Rasgadura, y Caja de Almacenamiento.


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer y debe entender el manual de este producto antes de operar esta herramienta.

Ahorre este Manual para la referencia futura.


shortEngSp-000XX_psXXXXX_man.ai

Master file version 082504

Element pool:

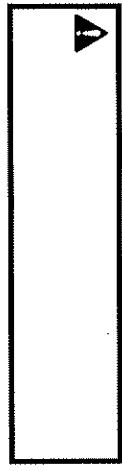


Powermatic ps-1106lk
7-1/4"13 Amp Laser-Guided Circular Saw Kit

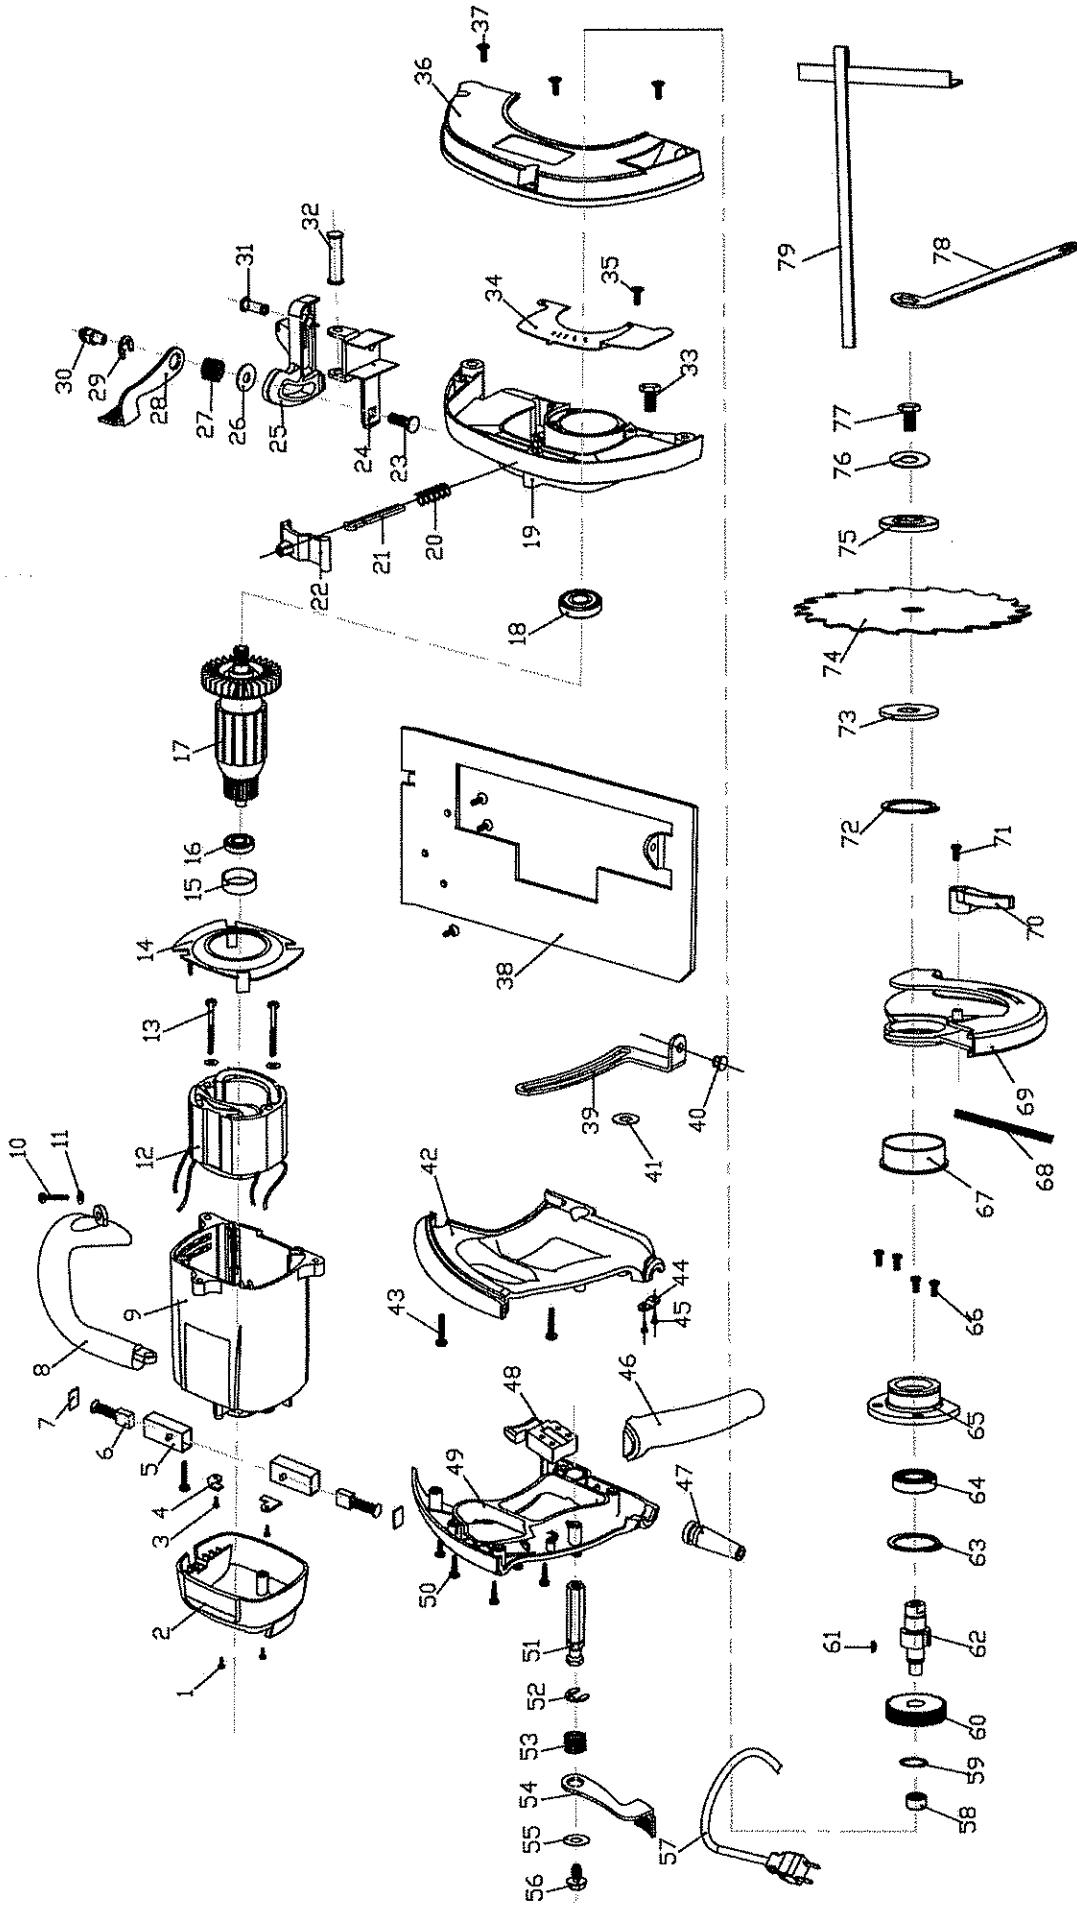

POWERSMITH-11061K

7-1/4" 13 Amp Laser-Guided Circular Saw Kit

ITEM	Description	ITEM	Description	ITEM	Description	ITEM	Description
1	ScREW	28	wRENCH	55	WAshER		
2	back COVER	29	Fix POSITION RING	56	ScREW		
3	ScREW	30	nut	57	CORD		
4	plate	31	long RIVET	58	needle BEARING		
5	brush holder	32	SPINDLE	59	PLASTIC RING		
6	carbon brush	33	ScREW	60	GEAR		
7	carbon brush CAP	34	MAGNET	61	half CIRCLE KEY		
8	handle	35	ScREW	62	SPINDLE		
9	housing	36	front COVER	63	FENDER RING FOR HOLE		
10	ScREW	37	ScREW	64	BEARING		
11	WAshER	38	base	65	front COVER		
12	staTOr	39	depth TRAVELING REST	66	ScREW		
13	ScREW	40	RIVET	67	PLASTIC RING		
14	ring fender	41	WAshER	68	SPRING		
15	bearing sleeve	42	handle	69	Safety COVER		
16	bearing 609	43	ScREW	70	WRENCH		
17	armature	44	CORD CLAMP	71	ScREW		
18	bearing 6001	45	ScREW	72	ring fender		
19	head shell	46	SOFT GRIP	73	inner PLATE		
20	SPRING	47	CORD HUSHING	74	BLADE		
21	self-locking bolt	48	SWITCH	75	outer PLATE		
22	button	49	HANDLE COVER	76	WAshER		
23	ScREW	50	SCREW	77	ScREW		
24	angle traveling rest	51	LOCKING LEVER	78	SPANNER		
25	brace	52	fix POSITION RING	79	GUIDE		
26	WAshER	53	FENDER RING	80			
27	SPRING	54	WRENCH	81			

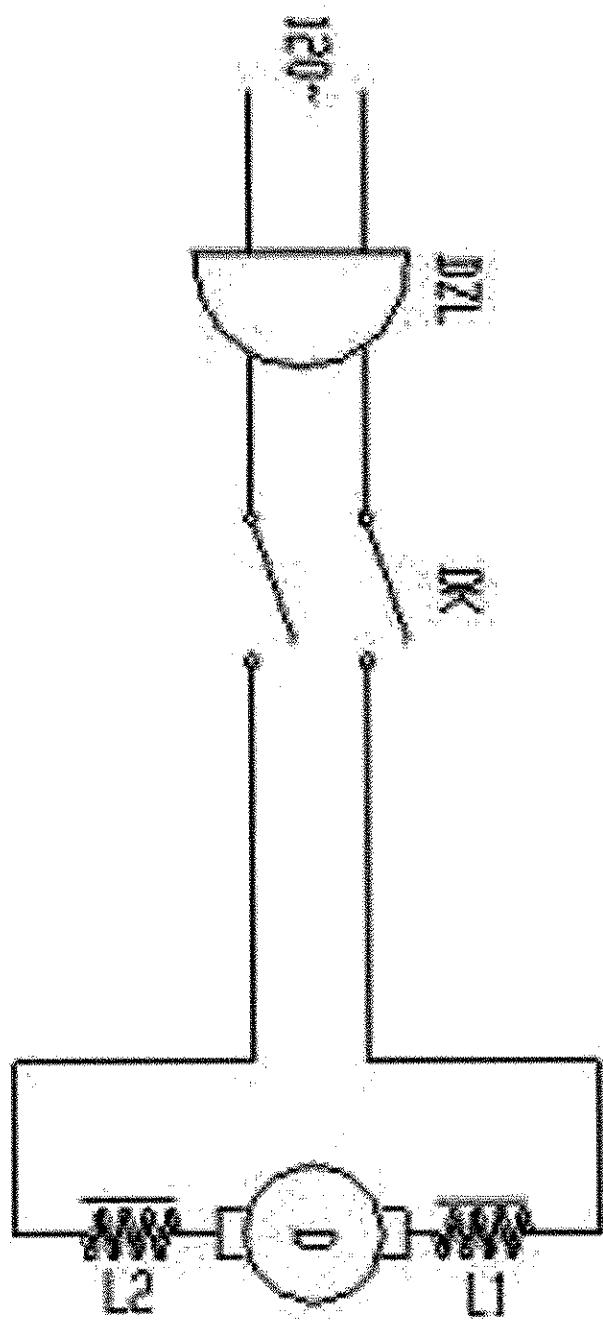

7-1/4" 13 Amp Laser-Guided Circular Saw Kit
powersmith-ps1106lk

Para detener la sierra cuando el corte se completa, suelte el interruptor del on/off. Permita la hoja para detener completamente antes de quitar la sierra del pieza.

Chatarra o vibración pueden indicar que usted necesita una hoja más fina. Si la hoja escaleta o liga, puede indicar que usted necesita una hoja más gruesa. Reemplace las hojas cuando ellos se ponen empoblecidas. Las hojas empoblecidas producirán los resultados pobres y pueden acalorar la sierra.

Usando el rango del Laser: El rango del Laser le muestra claramente un corte-linea extendido, incluso encima de las ruinas en el workshop. Enciéndalo con el on/off de luz de laser cambie el derecho antes de cortar. Apaguelo inmediatamente después del uso conservar energía y vida del laser.


Las baterías viejas reemplazando: La tara de Alzamiento del compartimiento de la batería, y quite las baterías viejas. Reemplaza con un nuevo juego de dos Baterías de AAA.

La luz del Láser puede causar el daño del ojo severo: Nunca parezca directamente en la viga del láser. No apunte la viga del láser a otras personas o animales, o directamente a través de las superficies reflexivas.

Cambiando la hoja: Su sierra ya debe venir propiamente con una hoja instalada. Cambiar a una hoja diferente o a traviesa de la fuente de poder. Apriete la cerradura del huso para reemplazar una hoja empoblecida, desenchufe la sierra de la fuente de poder. Quite tornillo, plato exterior y la hoja vieja. Reemplaza plato exterior y tornillo y apriete el tornillo firmemente.

exterior, y la hoja vieja. Reemplaza plato exterior y tornillo y apriete el tornillo firmemente.

!!! Siempre desenchufa la herramienta del suministro de poder mientras cambiando la hoja para evitar accidental salida y la posible lesión personal seria.

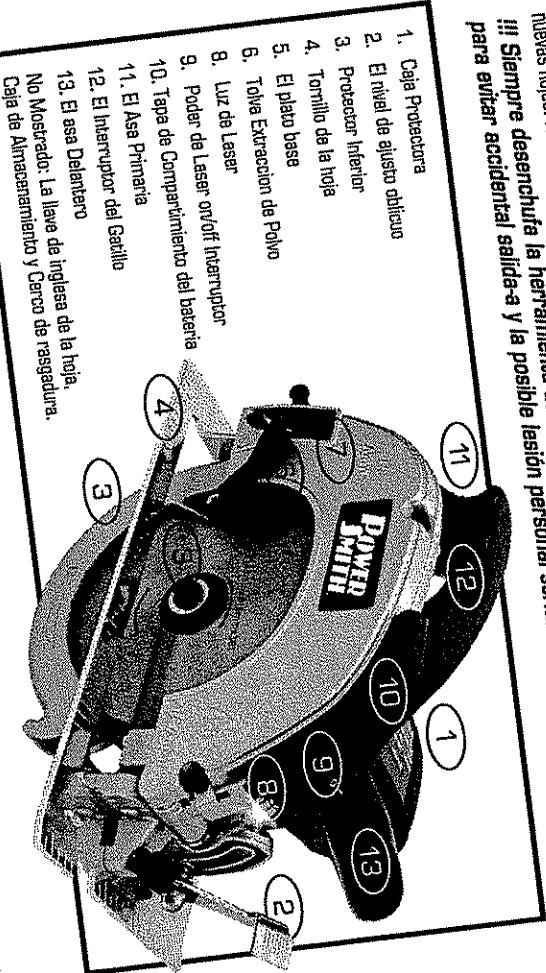

LASER-GUIDED 13 AMP CIRCULAR SAW KIT OWNER'S MANUAL

SPECIFICATIONS:

Kit Includes: Circular Saw, Wrench, 36 Tooth Carbide Blade, Rip Fence, and Carrying Case.

Model Number: PS110BLK
Input: 120V AC, 13.0 Amp

No-Load RPM: 4800

Bevel Cut: 0-45°
Depth of Cut at 90°: 2 9/16"

Depth of Cut at 45°: 1 5/8"

Arbor Size: 5/8"
Blade Size: 7 1/4"

Net Weight: 11.6 Lbs.


Save this Manual for future reference.

La Línea de Ayuda para el cliente:
Para las preguntas sobre esto o cualquier otro Producto de PowerSmith, por favor llame 201-227-1800 o Pequeños.

Este producto se garantiza gratuitamente de los defectos en el material y habitabilidad por 2 años después de la fecha de compra. Esto limita que la garantía no cubre el desgaste normal ni daña por abandono o accidente. El comprador original se cubre por esta garantía y no es ningún transferible. Por favor devuelva la herramienta y no es ninguna situación de compra junto con su recibo, y usted recibirá un nueva herramienta o un reintegro.

English 1

© 2004 Relpower Industries, Inc. All rights reserved.
Relpower Industries, Inc. 333 Sylvan Ave., Suite 205 / Englewood Cliffs, NJ 07632
Impreso en China, en el panel rectificado

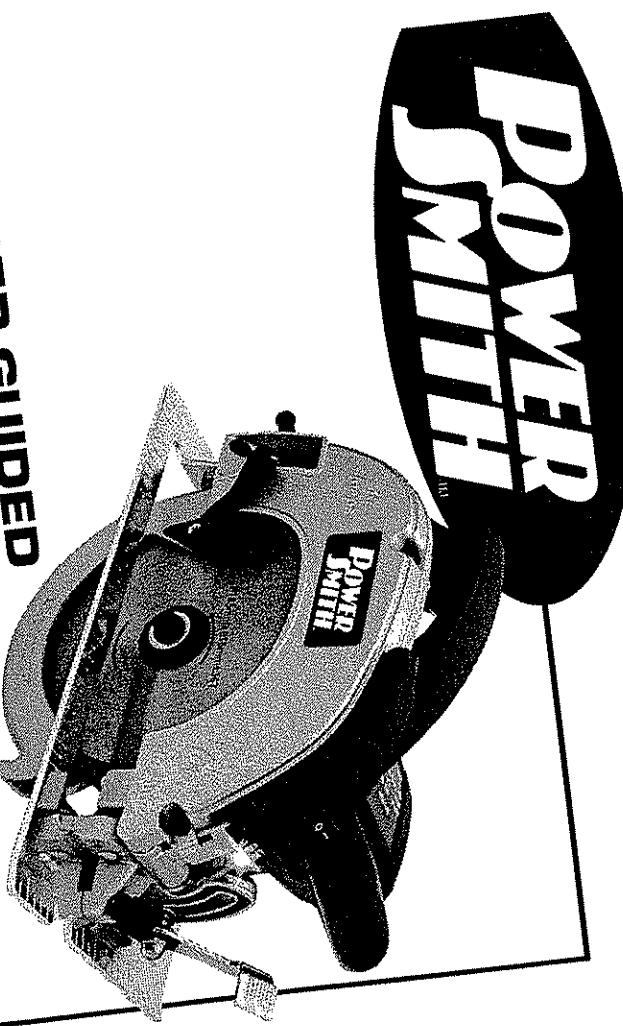

Garantía del dispositivo:
Este producto se garantiza gratuitamente de los defectos en el material y habitabilidad por 2 años después de la fecha de compra. Esto limita que la garantía no cubre el desgaste normal ni daña por abandono o accidente. El comprador original se cubre por esta garantía y no es ninguna transferible. Por favor devuelva la herramienta y no es ninguna situación de compra junto con su recibo, y usted recibirá un nueva herramienta o un reintegro.

Español 4

Las Reglas

Peligro: Guarde manos y cuerpo fuera de y al lado de la sierra. Asegúrese que ese más bajo guardia mueve libremente y cierra al instante hasta que se repare.

Para evitar la lesión de la comisión, posicíonelo a la izquierda o derecho de la hoja de la sierra, pero no en la linea con la hoja de la sierra mientras cortando.

Nunca puso la herramienta abajo hasta que el motor esté apagado cerrado y la hoja viene a una parada completa.

Rules for Safe Operation:

1. Read and understand this owner's manual before operating this circular saw. Peligro: Guarde manos y cuerpo fuera de y al lado de la sierra. Asegúrese que ese más bajo guardia mueve libremente y cierra al instante hasta que se repare.
2. Use normal precautions to avoid electrical shock. Do not use in damp or wet conditions. Hold the saw by its insulated handles while cutting into a wall that may contain hidden wires or pipes. Be aware that striking "live" wiring will cause damage periodically and replace immediately.
3. Remove all nails from lumber before cutting.
4. Do not use in an area where sparks could ignite flammable gases or liquids.
5. Do not carry tool by cord. Keep cord away from blade. Inspect cord for damage periodically and replace immediately.
6. Replace any non-working switches, guards or other parts, which may cause the tool to operate incorrectly. Use only identical replacement parts.
7. Stay alert. Do not use tool under the influence of drugs or alcohol.
8. Do not wear jewelry or loose clothing when operating this saw. Wear hair covering to contain long hair.
9. Keep work area clean and well lit.
10. Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation.
11. Clamp workpiece securely. Keep your balance and don't overreach.
12. Disconnect tool when servicing or changing blades or accessories, or any time the tool is not in use.
13. Avoid accidental starting: Keep finger off trigger when carrying tool. Make sure tool is switched off before plugging in.
14. Hold the Saw with both hands and keep hands away from cutting area while blade is running. Always switch tool off and wait for the blade to come to a complete stop before attempting to remove debris from the cutting area. Never reach under the workpiece while cutting.
15. Laser light can cause severe eye damage. Never look directly into the laser beam. Do not point the laser beam at other people or animals, either directly or through reflective surfaces.

WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

— lead from lead-based paints.

— crystalline silica from bricks and cement and other masonry products.

— arsenic and chromium from chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area and with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

Peligro: Guarde manos y cuerpo fuera de y al lado de la sierra. Asegúrese que ese más bajo guardia mueve libremente y cierra al instante hasta que se repare.

Para evitar la lesión de la comisión, posicíonelo a la izquierda o derecho de la hoja de la sierra, pero no en la linea con la hoja de la sierra mientras cortando.

Nunca puso la herramienta abajo hasta que el motor esté apagado cerrado y la hoja viene a una parada completa.

Ajustes

!!! Siempre desenchufa la herramienta del suministro de poder mientras haciendo cualquier ajuste para evitar accidental saída-a y la posible lesión personal seria.

La profundidad de Ajusta Cortado. Para ajustar la profundidad de corte (la Nota: la profundidad ideal de corte no debe exceder " de grosor del ser material cortado) levantando o bajando el asa trasera de la sierra, entonces apriete la palanca de profundidad firmemente.

El Ajuste oblicuo: Para ajustar el ángulo oblicuo de su corte, suelta la palanca oblicua (localizado al frente de sierra tirándolo más de. Ponga su ángulo oblicuo a la palanca oblicua. Entonces apriete la palanca de profundidad firmemente antes de escuchar del ángulo deseada se alcance en la palanca oblicua o palancas de profundidad.

!!! El fracaso para apretar ángulo oblicuo o palancas de profundidad puede producir la lesión seria.

!!! El funcionamiento puede producir la lesión seria.

!!! Siempre afiance el workpiece antes de todos los funcionamientos de la corte.

La corte de la rasgadura: La corte de la Rasgadura está usando la sierra para cortar "con el grano" de la madera. Usando un borde recto o el cerco de la Rasgadura optativo al hacer los cortes de la Rasgadura, tiempo, ayudará producir cortes más rectos y los resultados buenas. Para instalar el cerco de la Rasgadura atornille suelte los rasgadura cerca ajuste tornillos al frente de la sierra. El cerco de rasgadura atornilla sierra, ajusta para la anchura de corte de la Rasgadura, sujetelo al trozo o fuera del corte del workpiece con alertas que no interfieren con el movimiento de la sierra. Gire el borde correcto exterior de la base de la sierra contra el borde recto producir los cortes de la Rasgadura rectos.

!!! El fracaso para apretar los tornillos de cerco de rasgadura firmemente antes de que el funcionamiento pueda producir la lesión seria.

Funcionamiento

!!! Siempre Cheque que el suministro de poder corresponde al voltaje en el plato de las evaluaciones.

!!! Lleve una máscara del polvo si el funcionamiento es de uso durante los períodos largos de evaluaciones.

!!! Lleve las gafas de seguridad. Protección de ojo de uso durante los períodos largos de evaluaciones.

Apoyo pieza de la Alerta firmemente. Guarde su equilibrio y no rebese.

La Corte general: Para encender la herramienta, deprima el interruptor del on/off. Antes de hacer el contacto con el material para ser cortado, permita la hoja para surgir para abatir la velocidad, entonces guíe la herramienta uniformemente y cuidadosamente en el material. No fuerce la velocidad, llevarán la hoja fuera, y pueden causar la sierra a la comisión.

Español 3

Las reglas para el Funcionamiento Seguro

1. Lea y entienda el manual de instrucciones antes de operar esta sierra circular. No use en humedad o las condiciones mojadas. Sostenga la sierra por sus asas aisladas mientras cortando en una pared que puede contener electricidad "viva" y asustar al operador.
2. Use las precauciones normales para evitar el susto eléctrico. No use en humedad o las metal partes ponerse "vivo".

3. Quite todas las uñas de madera antes de cortar. Inspacione el cordon para que puedan encender gases inflamables o líquidos.

4. No use en una área donde las chispas podrían caer en la hoja. Guarde el cordón fuera de la hoja.

5. No lleve la herramienta para el daño y reemplace inmediatamente. Use solo partes del cordon periódicamente para operar incorrectamente.

6. Reemplaza cualquier interruptor de operación para operar incorrectamente. Pueden causar la herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol.

7. Quite la alarma. No use la herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol.

8. No lleve el pelo largo. No lleve joyería o la ropa suelta cuando reemplazo idénticas.

9. Guarde el área de trabajo limpia y bien encendido. para contener el polvo si el funcionamiento es polvoriento.

10. Lleve las gafas de seguridad. Lleve una máscara del polvo si el funcionamiento es polvoriento. Protección de ojo de uso durante los períodos largos de funcionamiento.

11. Sujete el pieza firmemente. Guarde su equilibrio y no rebese.

12. Desconecte la herramienta al reparar u hojas cambiantes o accesorios, o cuando quiera la herramienta accidental. Guarde digital fuera del gatillo al llevar la herramienta.

13. Evite el arranque seguro se apaga antes de tapar en. Haga que la herramienta con las manos y guarde las ruinas del área.

14. Esté de acuerdo la Sierra con las manos y guarde las ruinas del área. Mientras la hoja está corriendo. Siempre la herramienta directamente en la hoja para venir a una parada mientras cortando.

15. La luz del láser. Nunca alcanza bajo del pieza severo: Nunca parezca directamente o a la viga del láser. No apunte la viga del láser a otras personas o animales. Mientras serrando, moldeando, taladrando, y travérs de las superficies reflectivas.

AVERTISSEMENT: Algún polvo creado el poder enarenado, mientras serrando, moldeando, taladrando, y el nacimiento deserto u duro de reproducción. Algunos ejemplos de estos químicos son:

– lleva de las pinturas de los ladrillos y cemento y otros productos de la albañilería.

– lleva de las pinturas de los ladrillos y cemento y otros productos de la albañilería.

– la silice cristalina de la madera químicamente varía, mientras dependiendo y con el equipo de seguridad especialmente.

– el arsénico y cromo de la madera varía, mientras dependiendo y con el equipo de seguridad especialmente.

Su riesgo de la exposición a estos químicos, trabaje en una área bien-ventilada y con el equipo de seguridad especialmente. Para reducir su exposición, trabaje en una área bien-ventilada y con el equipo de seguridad especialmente. como máscaras del polvo que se diseñan para filtrarse fuera las partículas microscópicas de trabajo. Para reducir su exposición, trabaje en una área bien-ventilada y con el equipo de seguridad especialmente.

DANGER: Keep hands and body away from the blade will result in serious injury.

Make sure that lower guard moves freely and closes instantly. Never clamp or tie the blade will result in serious injury. Never clamp or tie the blade will result in serious injury. Always unplug tool and possible serious personal injury.

ALWAYS start-up and possible serious personal injury. Make sure that lower guard moves freely and closes instantly. To avoid injury from kickback, position yourself to the left or right of the saw blade, but not in line with the saw blade while cutting.

Never set tool down until motor is shut off and blade comes to a complete stop.

Adjustments

ALWAYS unplug tool and possible serious personal injury. Make sure that lower guard moves freely and closes instantly. To adjust the depth of cut, loosen the depth lever (located at back of saw) by pulling it upwards. Set your depth of cut (Note: ideal depth of cut should not exceed 1/4" below the material being cut), by raising or lowering the rear handle of the saw.

Depth of Cut Adjustment: To adjust the depth of cut (Note: ideal depth of cut should not exceed 1/4" below the material being cut), by raising or lowering the rear handle of the saw by pulling it upwards. Set your depth of cut (Note: ideal depth of cut should not exceed 1/4" below the material being cut), by raising or lowering the rear handle of the saw by pulling it upwards. Then tighten depth lever securely.

Bevel Adjustment: To adjust the bevel angle of your cut, loosen the motor housing side of the saw by pulling angle setting is reached on the bevel scale. Then tighten bevel lever securely until the desired angle is reached on the bevel scale.

Failure to securely tighten bevel or depth levers before operation. Using a straight Rip cutting: Rip cutting is using the saw to cut "with the wood's grain". Using a straight edge or the optional rip fence, will help produce straighter cuts. Rip cutting is using the saw to cut "with the wood's grain". Using a straight edge or the optional rip fence, will help produce straighter cuts.

Rip cutting: Rip cutting is using the saw to cut "with the wood's grain". Using a straight edge or the optional rip fence, will help produce straighter cuts. Rip cutting is using the saw to cut "with the wood's grain". Using a straight edge or the optional rip fence, will help produce straighter cuts.

Front of the saw: When using a straight edge to produce straight rip cuts, front of the saw. When using a straight edge to produce straight rip cuts, front of the saw. When using a straight edge to produce straight rip cuts, front of the saw. When using a straight edge to produce straight rip cuts, front of the saw.

Screws securely. Screws that don't interfere with the straight edge to produce straight rip cuts, screws securely. Screws that don't interfere with the straight edge to produce straight rip cuts, screws securely. Screws that don't interfere with the straight edge to produce straight rip cuts, screws securely.

Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

Failure to securely tighten rip fence screws before operation. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

Failure to securely tighten rip fence screws before operation. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

Operation

ALWAYS Check that the power supply corresponds to the voltage on the ratings plate. Failure to securely tighten rip fence screws before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

ALWAYS Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation. Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation.

Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation. Wear safety glasses. Wear a dust mask if operation is dusty. Wear hearing protection during long periods of operation.

Support and Clamp workpiece securely. Keep your balance and don't overreach. General Cutting: To turn the tool on, depress the on/off switch. Before making contact with the material to be cut, allow the blade to come up to full speed, then guide the tool and the blade do the material. Do not force the tool will produce poor results. Will wear the blade out, and may cause the saw to kickback. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

General Cutting: To turn the tool on, depress the on/off switch. Before making contact with the material to be cut, allow the blade to come up to full speed, then guide the tool and the blade do the material. Do not force the tool will produce poor results. Will wear the blade out, and may cause the saw to kickback. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury. Workpiece with clamps before operation can result in serious injury.

To stop the saw when the cut is completed, release the on/off switch. Allow the blade to completely stop before removing the saw from the workpiece.

To stop the saw when the cut is completed, release the on/off switch. Allow the blade to completely stop before removing the saw from the workpiece.

English 3

Chattering or vibration may indicate you need a finer blade. Replace blades when they become dull. Dull blades will produce poor results and may overheat the saw.


Using the Laser feature: The Laser feature clearly shows you an extended cutline, even over debris. Turn it off immediately after use to conserve energy and laser life.

Replacing old batteries: Lift cover from battery compartment, and remove old batteries. Replace with a new set of two AAA Batteries. Turn it off immediately after use to avoid accidental start-up and possible serious personal injury.

Laser light can cause severe eye damage at other people or animals.

Changing the blade: Your saw should come with a blade already properly installed. To change to a different blade or replace a dull blade, unplug the saw from the power source. Press the spindle lock to stop rotation of the blade. Loosen blade-holding screw with new blade. Always follow rotational directions when installing blade. Replace outer plate and screw and tighten screw securely.

ALWAYS unplug tool from the power supply while changing the blade to new blades. Replace outer plate and screw and tighten screw securely.

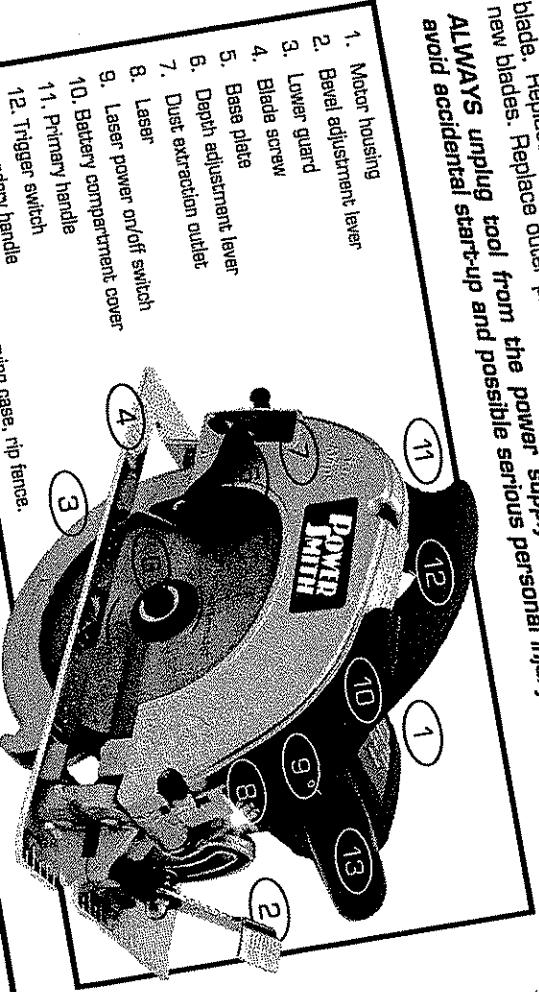

Not Shown: Blade spanner, carrying case, rip fence.

Two-Year Warranty:

This product is warranted free from defects in material and workmanship for 2 years after date of purchase. This limited warranty does not cover normal wear and tear nor damage from neglect or accident. The original purchaser is covered by this warranty and it is not transferable. Please return the tool to store location of purchase along with your receipt, and you will receive a new tool or a refund.

Toll-Free Help Line:
For questions about this or any other PowerSmith Product,
please call 1-201-227-0800 or Toll-Free: 1-888-552-8855.

© 2004 Richpower Industries, Inc. All rights reserved.
Richpower Industries, Inc.
333 Sylvan Ave., Suite 205 / Englewood Cliffs, NJ 07632
Printed in China on recycled paper
PS106LK-D90604

English 4

LASER-GUIADO 13 AMP JUEGO DE SIERRA CIRCULAR MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificaciones:

Modelo: PS1106LK
Inversión: 120V CA, 13.0 Amperio

De ningún-carga: 4800 RPM
De corte oblicuo: 0-45 grados
El Corte de Corte a las 90°: 2 9/16"

La profundidad de Corte a las 45°: 1 5/8"
La profundidad de Corte a las 90°: 7 1/4"


Tamaño del árbol: 5/8"
El Peso neto: 11.6 Lbs.

Español 1

El Juego Incluye: La Sierra Circular, Tira de 36 Hoja de Carburo de Diente, el Círculo de Rasgadura, y Caja de Almacenamiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión, el usuario debe leer y debe entender el manual de esta guía antes de operar esta herramienta.

Ahorre este Manual para la referencia futura.

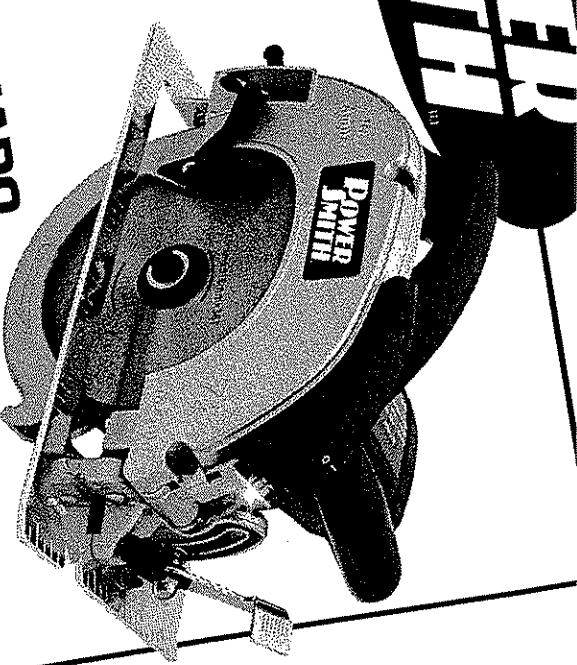

shortEngSp-000XX_psXXXXX_man.ai

082504

Master file version 082504

Element pool:

